

## \*\*\*\*\* Hei - Cast 8263 \*\*\*\*\*

## 1.概要

Hei-Cast 8263 是取得 UL94V-0、5VA 的阻燃性能优异的真空注塑用聚氨酯树脂。Hei-Cast 8263 具有平衡的物性、有以的尺寸稳定性,可以制作需要阻燃性(UL94 V-0、5VA)和使用强度的医疗器械、飞机机械部件、ATM 机部件、游戏机部件、房屋内部建材部件等小批量~批量生产的产品。

## 2.基本特性

项 目	数 值	备 考
外 观	A 液	无着色/黑色
	B 液	透明淡黄色
制 品 颜 色		白色/黑色
粘 度 (mPa·s,25°C)	A 液	1000
	B 液	160
比 重 (25°C)	A 液	1.30
	B 液	1.19
混 合 比	A:B	100:150
操 作 时 间	25°C	5 分
		4 分 50 秒
	35°C	3 分
制 品 比 重		1.30

## 3.基本物性

项 目	数 值	备 注
硬 度	Type D	83
拉 伸 强 度	MPa	68
伸 长 率	%	15
弯 曲 强 度	MPa	93
弯 曲 弹 性 率	MPa	2200
抗 冲 击 强 度	J/m	101
收 缩 率	%	0.3
载 荷 挠 曲 温 度	°C	80
	°C	85
耐 热 温 度 (Tg)	°C	90
热 膨 胀 系 数	/°C	$8 \times 10^{-5}$
阻 燃 性	UL94	V-0 认证
		5VA 认证
脱 模 可 能 时 间	分	60

注) 试样硬化条件: : 模具温度 70°C 70°C×60 分 + 25°C×24 时间

该物性值为我社测定的代表值,并非规格值。

制品的物性会根据形状和成型的条件而有所不同,请充分确认后再使用

## 4. 温度特性

温度℃	弯曲强度 (MPa)	弯曲弹性率 (MPa)	冲击强度 (kJ/m <sup>2</sup> )
- 20	122	2520	8.3
0	108	2410	9.4
20	95	2310	9.6
40	68	2030	12.2
50	60	1810	13.3
60	53	1630	12.6
70	38	1280	11.5
80	28	1080	11.8

测验每个温度下的物理特性

## 5. 耐化学性

薬品	重量变化 (%)	光泽损失	变色	裂痕	弯曲	膨润	分解	溶解
蒸馏水	0.15	○	○	○	○	○	○	○
10%硫酸	0.17	○	○	○	○	○	○	○
10%盐酸	0.23	○	○	○	○	○	○	○
10%氢氧化钠	0.23	○	○	○	○	○	○	○
10%氨水	0.20	○	○	○	○	○	○	○
丙酮*	6.88	○	○	○	○	○	○	○
丙酮	32.90	○	○	×	×	×	○	○
甲苯	0.15	○	○	○	○	○	○	○
二氯甲烷*	17.69	○	○	○	○	△	○	○
二氯甲烷	85.00	○	○	×	×	×	×	○
三氯乙烷	0.00	○	○	○	○	○	○	○
乙酸乙酯	11.75	○	○	○	○	△	○	○
乙醇	1.43	○	○	○	○	○	○	○
汽油	0.00	○	○	○	○	○	○	○
挥发油	0.00	○	○	○	○	○	○	○

JIS K-6911 依据、浸入每种化学品 24 小时后、观察变化。但是、\*标记浸没了 60 分钟。

○：好、△：有点不好、×：不好

## 6. 电气特性

测验项目	单位・条件	数值	
表面电阻	Ω	9.9×10 <sup>15</sup>	
体积电阻率	Ω・cm	1.1×10 <sup>16</sup>	
击穿电压	KV/mm	14.8	
测验项目	耐跟踪指数(C.T.I.)	600	
介电常数 ε	60Hz	25℃	4.3
		60℃	4.8
	100kHz	25℃	4.0
		60℃	4.2
介电切线 tanδ	60Hz	25℃	0.018
		60℃	0.065
	100kHz	25℃	0.023
		60℃	0.024

## 7.真空注型方法

### (1) 预备脱泡

在脱泡室内进行 30 分钟左右预备脱泡

只对需要使用的原料进行脱泡。

建议将树脂温度加热到 40 ~ 50°C 再进行脱泡。

### (2) 树脂温度

注型时的温度:A 液 B 液都保持在 30 ~ 40°C 左右。

并且, 树脂温度太高时会缩短操作时间, 反之树脂温度低时应延长操作时间。

树脂温度过高或过低都会导致混合不匀和硬化不良。

### (3) 型温

将硅胶模具预热到 60 ~ 70°C,

如模具温度较低时, 请适当的延长脱模时间。

模具温度将直接影响制品的精度, 请一定要注意对模具温度的管理。

### (4) 注型

将容器设置为将 B 剂添加到 A 剂中。

在将作业室真空处理 5 ~ 10 分钟, 期间一边将 B 剂不时的搅拌脱泡。

将 B 剂加到 A 剂中并搅拌 30 ~ 40 秒, 然后快速的注入到硅胶模具中。


混合开始 1 分 30 秒 ~ 2 分之后开始排气。

### (5) 硬化条件

将模具放置在 60 ~ 70°C 的烤箱内 60 分钟, 待制品硬化后进行脱模。

必要时可在 70 ~ 80°C 的烤箱中放置 2 ~ 3 小时进行二次固化。

## 8.真空注型流程表

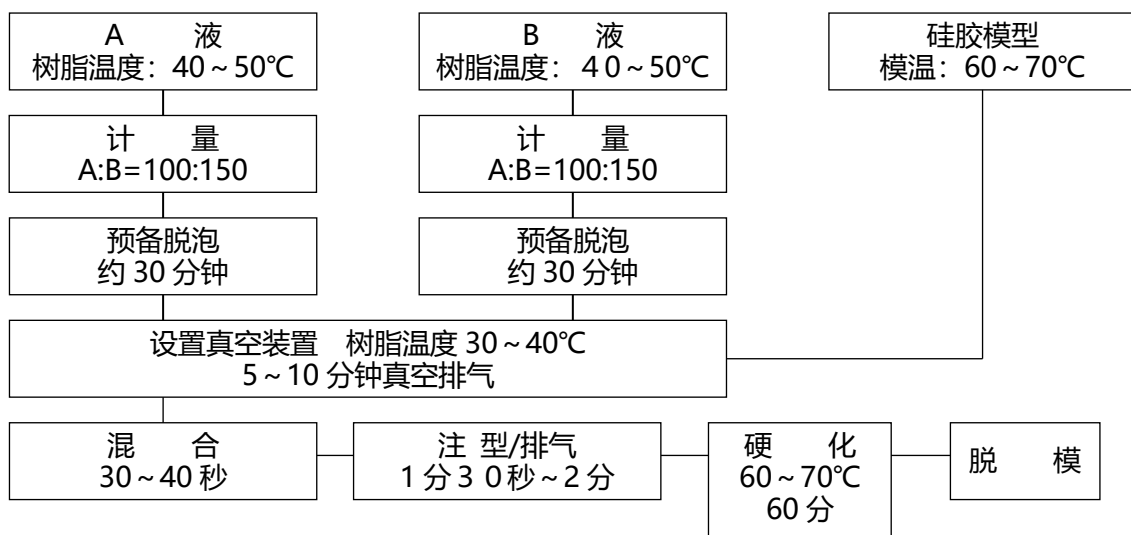

## 9. 关于树脂的使用用途的注意事项

为了赋予阻燃性,高流延 3263 A 液中配合有阻燃剂。

阻燃剂在温度和湿度的影响下可能会发生水解。

## 10. 关于成型品的识别

JIS K6899-1/6899-4(塑料-符号及缩写-)第4部分:阻燃剂

PUR FR(14+41) PUR:聚氨酯树脂

FR:阻燃剂

代码 14:脂族/脂环族溴化化合物

代码 41:氯化有机磷化合物

## 11.保管时的注意事项

- (1) A 剂、B 剂都对水分特别敏感，应避免混入水分或长时接触湿气，使用后应立即将容器密封。
- (2) A 剂混入水分时，硬化物中容易起气泡。A 剂受潮时，应将 A 剂用 100°C 加热 30 分钟再进行真空脱泡。
- (3) B 剂会和湿气起反应而导致液体白浊或硬化，失去原有的透明性，并且会导致硬化物的物性低下，所以请不要使用受潮的原料。
- (4) B 剂在 5°C 的环境中长期保存时，会导致一部分或全部的原料结晶，此时请将原料放置在 60 ~ 70°C 的烤箱中加热溶解，然后充分的搅拌均匀再使用。
- (5) B 剂在 50°C 的环境中持续加热，会使原料加速变质，并且导致罐体膨胀。
- (6) 原料在结晶的状态下保存也会导致变质加速，应将原料溶解后在 20 ~ 25°C 的环境中保存。

## 12.安全卫生上的注意事项

- (1) B 剂中含有 1% 以上的 4, 4' 二苯基甲烷二异氰酸酯。在作业现场应安装排气装置，并充分注意空间的换气。
- (2) 应避免手或皮肤直接碰触到原料，如不慎接触到原料，应立即用肥皂和流动的水清洗。长时间接触原料不处理的话可能会导致皮肤过敏。
- (3) 如原料不慎接触到眼睛，应立即用流动清洁的水冲洗眼睛 15 分钟左右，有必要时应尽早接受眼科医生的诊治。
- (4) 真空泵的排气应排出到室外。

## 13.消防法危险物分类

A 剂 危险物第 4 类第 4 石油类

B 剂 危险物第 4 类第 4 石油类

## 14.包装

A 剂 1kg/罐

B 剂 1kg/罐

以此技术资料为基准使用鄙公司的产品，请充确认该产品是否适用于贵司的用途，并慎重考虑后再使用，由于鄙公司产品的用途和使用条件在鄙公司管理范围以外，对于该技术资料的正确性和使用结果或第三者未按要求等产生的责任与鄙公司无关。